
Subject: Aw: SIEMENS Schatulle H42, wer kann helfen??
Posted by [röhrenradiofreak](#) on Sat, 27 Jan 2018 19:29:24 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Der Lade-/Siebelko kann bei manchen Geräten solche oder ähnliche Fehler verursachen. Nämlich dann, wenn der dritte Elko in der Siebkette (der bei diesem Radio u.a. mit dem Leuchtschirm der EM80 verbunden ist) keine oder zu wenig Kapazität hat. Ebenso verdächtig ist der 1µF-Kondensator in der Anodenspannungszuführung der NF-Vorstufe.

Lutz
