
Subject: Aw: Telefunken 330W Brummen
Posted by [Schubi](#) on Mon, 20 May 2019 18:44:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,
Der Lautsprecher ist der originale. Die Feldspule hat 2,1K, also normal. Die Spule hat auch keinen Schluss nach Masse.

Ich habe jetzt noch einen Versuch mit einem extern angeschlossenen Trafo incl. Rgn 1064 gemacht. Also Heizung und Anode getrennt vom Chassis zugeführt.

Ergebnis: Der Brumm ist etwas niedriger aber geht erst dann komplett weg, wenn ich das Radiochassis wieder mit der Erde verbinde.
Daraus würde ich schliessen dass das Original Netzteil ok ist. Der etwas leisere Brumm mag mit leicht anderen Betriebsspannungen des Hilfstrafos zusammenhängen.
Es bleibt das Phänomen der Brummempfindlichkeit bei Nichtanschluss der Erde...

Viele Grüße
Stefan
