

hallo Volker,

immer eins nach dem anderen, nie mehrere Sachen gleichzeitig löten.

1.) Prüfen Versorgung:

+470 unreg
+225
+100
-150

Die Messung ist jeweils fortzusetzen bis der "Effekt" eintritt und auf Änderungen zu beobachten.

Falls da was nicht stimmt schreib es hier nochmal rein.

2.)

G1 der 6GF5 -43V

G2 der 6GF5 +23V

Die Röhre soll geprüft OK sein.

3.) V814 soll OK sein, geprüft

4.) C801 verlustarmen 1000pF 1kV erneuern wie Matt schon schrieb.

Dann sofort Funktionstest.

IG Martin